




INSTRUCTIONS DE SOUDURE

Crochet PEJO Modèle « C »

Référence : PEJOC

Installation du crochet PEJO Type « C » :

1. Il est indispensable que le crochet soit orienté dans le bon sens au moment de la soudure. Tournez le crochet de telle façon que la partie la plus épaisse porte la charge durant les opérations de levage.
2. Placez le crochet au plus proche de la ligne centrale du godet.
3. Assurez-vous que le crochet soit soudé à l'endroit lui conférant le maximum de protection contre le bras et les mâchoires du godet. Si le crochet est mal situé, il pourrait être déformé par des pierres ou autres.
4. Pour le soudage, utilisez des électrodes standards AWS E7018 (DIN 193 :E5153B10). Se référer au tableau annexe concernant la dimension du cordon de soudure (« a »).
5. La Directive Machine Modifiée (89/392/EEC) indique un facteur de test à 1.5 la charge nominale après soudure.

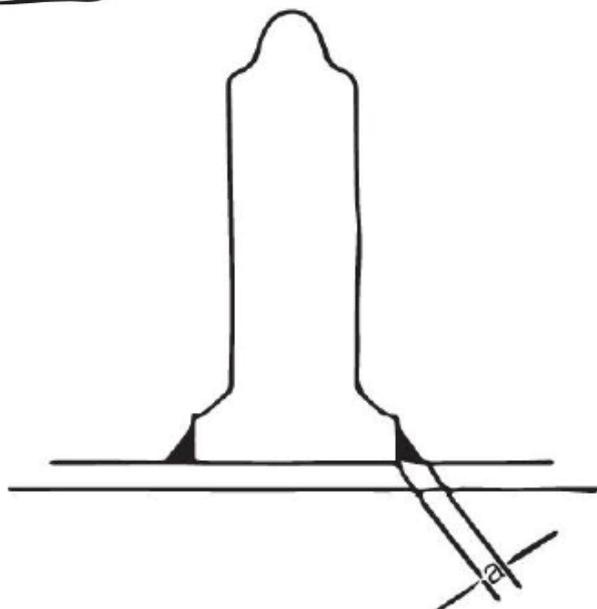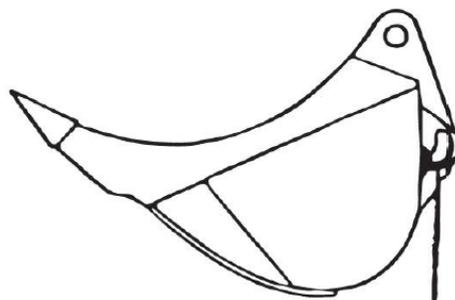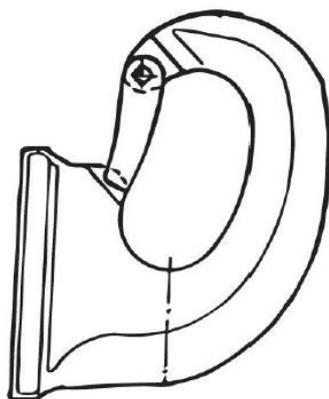

Référence	CMU	Cordon de soudure	
	<i>t</i>	mm	pouces
PEJOC1T	1	4	0,15"
PEJOC2T	2	4	0,15"
PEJOC3T	3	6	0,24"
PEJOC4T	4	6	0,24"
PEJOC5T	5	6	0,24"
PEJOC6T	6	8	0,31"
PEJOC8T	8	8	0,31"
PEJOC10T	10	8	0,31"
PEJOC18T	18	12	0,48"

INSTRUCTIONS DE SOUDURE

Crochet PEJO Modèle « C »

Référence : PEJOC

Indication pour le levage :

1. Respectez la charge nominale.
2. Evitez les à-coups, levez doucement.
3. Vérifiez que l'accessoire de levage est bien placé dans le crochet.
4. Assurez-vous que l'accessoire de levage ne puisse pas glisser hors du crochet.
5. Surveillez l'état de l'accessoire de levage, un élément usé ou en mauvais état ne doit pas être utilisé.
6. La machine doit être sur un sol stable et non-meuble.
7. Respectez toutes les notices d'utilisations de la machine.

